

**МИЛЛИВОЛЬТМЕТР  
типа Ш4500**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**АЖУ2.821.052 ТО**

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом, эксплуатацией и правилами ухода за миливольтметром.

Надежность работы миливольтметра и срок его службы во многом зависит от грамотной эксплуатации, поэтому перед монтажом и пуском его необходимо ознакомиться с настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Не приступайте к монтажу миливольтметров, не ознакомившись с инструкцией.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Миливольтметр типа Ш4500 показывающий штатовой прибор магнитоэлектрической системы класса 1,5 предназначен для измерения температур в комплекте с термозлектрическими термометрами всех градуировочных характеристик и соответствует требованиям ГОСТ 9736-68 в телеметрических условиях ТУ25-04-3272-77.

Миливольтметр рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от 5 до 50°C и относительной влажности до 80%.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Диапазоны измерений и обозначения градуировочных характеристик миливольтметра соответствуют ГОСТ 9736-68.

3.2. Конструкция миливольтметра соответствует комплекту чертежей АДУ2.821.052.

3.3. Сопротивление внешней линии миливольтметра, равно 15 Ом.

3.4. Миливольтметры градуировочных характеристик ХА, ХК и ПП имеют устройство компенсации температуры свободных концов термозлектрического термометра (элемент КТ).

3.5. Питание миливольтметров, имеющих встроенный элемент КТ, осуществляется от сети переменного тока напряжением  $220 \pm 22$  В, частотой 50+1 Гц.

3.6. Основная погрешность миливольтметра на всех числовых отметках шкалы не превышает  $\pm 1,5\%$  от диапазона измерений.

3.7. Варирование показаний миливольтметра не превышает 1,5%.

3.8. Изменение показаний миливольтметра при отклонении их от указанного на нем рабочего положения в любом направлении на угол  $10^\circ$  не превышает  $\pm 1,5\%$  от диапазона измерений.

3.9. Погрешность компенсации температуры свободных концов термозлектрического термометра градуировочных характеристик ХА, ХК  $\pm 3\%$ ; для градуировочных характеристик ПП  $\pm 5\%$ .

3.10. Изменение показаний миливольтметра, вызванное изменением температуры окружающего воздуха от нормальной  $20 \pm 5^\circ\text{C}$  до любой температуры в диапазоне от 5 до 50°C, не превышает  $\pm 1,5\%$  на каждые  $10^\circ\text{C}$  изменения температуры.

3.11. Электрическое сопротивление изоляции измерительной цепи миливольтметра относительно корпуса при нормальных условиях температуры и влажности должно быть не менее 100 МОм.

3.12. Мощность, потребляемая миливольтметром, не превышает 4 Вт.

3.13. Изоляция между измерительной цепью и корпусом миливольтметра выдерживает испытательное напряжение 0,5 кВ.

2

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Миливольтметр                                     | — 1 штука |
| 2. Угольник  | — 2 штуки |
| 3. Винт М6×45  | — 2 штуки |
| 4. Паспорт   | — 1 экз.  |
| 5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации | — 1 экз   |

## 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МИЛИВОЛЬТМЕТРА

5.1. Миливольтметр состоит из измерительного механизма и измерительной схемы.

Измерительный механизм миливольтметра магнитоэлектрической системы с подвижной частью на карнизе.

В измерительную схему миливольтметров входят трансформатор Тр и расположенные на печатной плате источник стабилизированного напряжения и устройство компенсации температуры свободных концов термозлектрического термометра элемент КТ. Схемы электрические принципиальные приведены на рис. 1, 2.

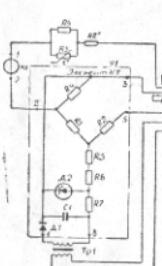


Рис. 1.  
Схема электрическая принципиальная миливольтметра со встроенным элементом КТ (градуировочные характеристики ПР-30/6)

1.  $R^{2\circ}$  — подгонка ток полного отклонения прибора, изготавливается с погрешностью не более 0,2%.
2. Разрешается пологий ток полного отклонения прибора с помощью размагничивания магнитной системы (но не более 5%).

Все элементы расположены на общем шасси, установленном в корпите.

В нижней части шасси установлены механизмы привода корректора арретира.

5.2. Термоздат термозлектрического термометра, пропорционально-

Наименование	Код	Примечание
R1 Катушка (см. табл.)	1	меди-навес
F2 Катушка (см. табл.)	1	
R3 Терморезистор (см. табл.)	1	
R4 Катушка (см. табл.)	1	
R5 Катушка (см. табл.)	1	ISO-ко
МИ Механизм измерительный (см. табл.)	1	
Тр1 Трансформатор (см. табл.)	1	
Ш1 Катушка (см. табл.)	1	
У1 Элемент КТ (см. табл.)	1	

Рис. 2.

Схема электрическая принципиальная миливольтметра без элемента КТ (градуировочные характеристики ПР-30/6)

Таблица  
табл. 1. 8

## Приложение к № 5. А. 1

$t^{\circ}$ —температура окружающей среды.

измеряемой температуре, подается в измерительную цепь и приводит в движение рамку измерительного механизма.

Для повышения точности измерения температуры в милливольтметрах Гр. ХК, ХА, ПП используется устройство компенсации температуры свободных концов термозлектрического термометра (элемент КТ), представляющее собой мостовую схему из трех мanganиновых резисторов и одного медного резистора, которое вынесено наружу милливольтметра на заднюю колодку и подсоединенено к контактам «5» и «6». С диагонали моста в измерительную цепь подается з. д. с. равная изменению термоджадобных концов термозлектрического термометра, но противоположная ей по знаку. Мостовая схема питается от стабилизированного источника.

## 6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. На шкале милливольтметра нанесена маркировка по ГОСТ 9736-68.

6.2. Милливольтметры опломбированы клеймом предприятия-изготовителя.

Примечание. Распломбирование прибора допускается только при письменном подтверждении согласия предприятия-изготовителя.

## 7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

7.1. Монтировать милливольтметр на щите. Место, выбранное на щите должно обеспечивать:

- а) хорошую видимость шкалы и удобство наблюдений за показаниями;
- б) отсутствие толчков и вибрации;
- в) нормальные климатические условия;
- г) отсутствие производственной пыли и примесей, могущих окислить ответственные узлы милливольтметра.

Монтаж милливольтметра должен обеспечивать свободный доступ к нему.

7.2. Для милливольтметра в щите должно быть сделано отверстие в соответствии с габаритными размерами (рис. 3).

7.3. Крепление милливольтметра на щите осуществляется с помощью винтов.

## 8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

8.1. Подключить милливольтметр согласно схемам электрических соединений (рис. 4, 5). Подключение термозлектрического термометра к милливольтметру производить компенсационным проводом с соблюдением полярности.

8.2. Заземлить зажим, обозначенный знаком  изолированным медным проводом диаметром не менее 2 мм.

8.3. Произвести подгонку сопротивления внешней линии до значения, указанного на милливольтметре, следующим образом:

а) отключить концы соединительных проводов от зажима «2» и «4» и подключить к мосту, постоянного тока;

б) подогнать величину суммарного сопротивления термозлектрического термометра, соединительных проводов и катушки  $R_{\text{вн}}$  для подгонки внешнего сопротивления, до значения, указанного на милливольтметре, с погрешностью  $\pm 0.1$  Ом путем отмотки витков с катушки  $R_{\text{вн}}$ ;

в) подключить катушку  $R_{\text{вн}}$  к зажимам «3» и «4».

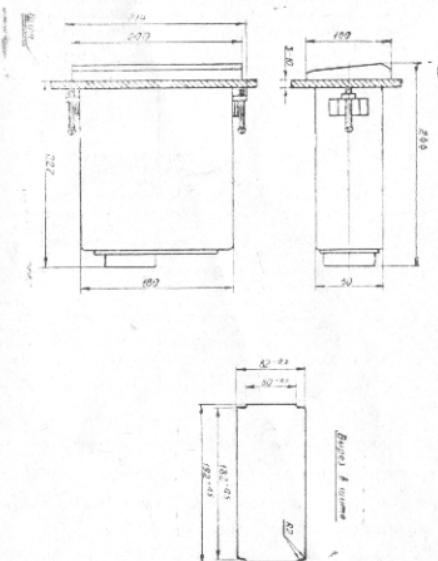


Рис. 3.

Габаритно-установочные размеры милливольтметра

Проверка на макровольтметр с помощью отвертки.

8.4. Разрретировать милливольтметр с помощью отвертки.  
 8.5. Закоротить зажимы «2» и «4», установить корректором указатель милливольтметра на начальную отметку. Для милливольтметра имеющего элемент КТ, установить указатель на отметку, соответствующую температуре окружающей среды.

8.6. Милливольтметры, имеющие встроенный элемент К1, подсвечивать в цепи питания 220 В, при этом указатель должен отклониться вправо, а стрелка по включению питания.

8.7. Снять перемычку с зажимов «2» и «4» и подключить к ним термодиэлектрический термометр с соблюдением полярности.

8.7. Снять перемычку с зажимов мозлектрический термометр с соблюдением полярности.

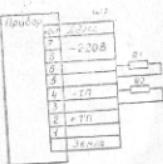


Рис. 4. Схема электрической соединений миллиамперметра.  
 Рис. 5. R1—медный резистор  
 R2—внешнее сопротивление

## 3. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И НАСТРОЙКА

9.1. Проводить проверку милливольтметров по схемам, приведенным на рис. 6, 7.

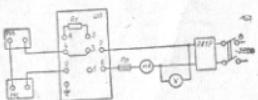


Рис. 6.  
Схема подключений  
милливольтметра со  
светоизмерительным  
элементом «КТ»  
и его прибор.

Схема электрическая подключений для проверки милливольтметра со встроенным элементом «КТ»

ИП—испытуемый прибор.

тА—миллиамперметр переменного тока; В—вольтметр переменного тока; П—переключатель, Пр—предохранитель; R1—резистор с сопротивлением класса точности не ниже 0,02, ПП—потенциометр постоянного тока; ДАТР—автотрансформатор.

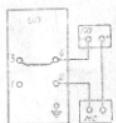


Рис. 7.  
лектрическая под-  
для проверки мил-  
са без элемента «КТ»  
зия сопротивления  
точности не ниже  
П—потенциометр  
яного тока;  
втогенератор.

9.2. Вместо медного резистора ( $R_1$ ) необходимо подключить эталонную катушку с сопротивлением  $10\ \Omega$  (можно подключить также магазин сопротивления класса точности не ниже 0,02), подключить миллиамперметр к сети переменного тока напряжением  $\sim 220\text{ V}$ .

Примечание. Для милливольтметров градуировочной характеристики Пр-30/6 эти подключения не производятся.

9.3. Установить на магазине сопротивления сопротивление, равное внешнему  $R_{\text{вн}}$  (при проверке отметок шкалы 1000 $\Omega$  и выше для милливольтметра градуировочной характеристики ПП во внешнее сопротивление дополнительно вводится сопротивление 1,2 Ом).

9.4. Включить источник регулируемого напряжения, величина указатель к проверяемой отметке справа и слева, плавно изменяя напряжение измерительной цепи и измерять напряжение потенциометром. Полученные данные сравнить с градуировочными значениями по ГОСТ 3044-74. Показания снимаются на всех числовых отметках шкалы. Определить основную погрешность по формуле

$$\gamma = \frac{U_{rp} - A}{U_0} \cdot 100\% \quad (1)$$

где  $U_{gr}$ —номинальное значение напряжения в мВ, соответствующее проверяемой отметке (ГОСТ 3044-74);

U—показание образцового потенциометра в мВ, из двух значений берется значение дающее максимальную погрешность;

$U_n$ —номинальное значение напряжения в мВ, соответствующее конечной отметке шкалы (ГОСТ 3044-74).

9.5. Проводить проверку элемента КТ милливольтметров градуировочных характеристик ХА, ХК, ПП следующим образом: при включении напряжения питания  $\sim 220$  В через 30 мин замерить потенциометром на зажимах «2» и «3» величину выходной «д.с.», по градуировочным таблицам термоэлектрических термометров (ГОСТ 3044-74) найти, какой температуру соответствует измеренное напряжение и сравнить эту температуру с температурой окружающей среды замеренной рутниковым термометром с ценой деления  $0.1^{\circ}\text{C}$ , установленным рядом с медным сопротивлением, Ранцина температуре не должна превышать  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  для ХА, ХК и  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  для ПП. Проверку следует производить в помещении с постоянной температурой.

9.6. Производить проверку вариации одновременно с определением основной погрешности.

Вариация определяется как разность напряжений, полученная на образцовом потенциометре при плавном увеличении и уменьшении измеряемой величины для одной и той же числовой отметки шкалы, выраженная в процентах от диапазона измерений.

9.7. Производить проверку влияния наклона на трех числовых отметках в начале, середине и конце шкалы путем измерения напряжения, соответствующего проверяемым отметкам при нормальном положении милливольтметра и при наклоне его на угол  $10^\circ$  во всех четырех направлениях.

Погрешность определяется как разность двух значений напряжения для одной и той же отметки шкалы, измеренных при нормальном и наклонном положениях миливольтметра, выраженная в процентах от рабочего диапазона измерений.

## 10. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Периодически не реже одного раза в год необходимо проводить проверку технического состояния милливольтметра, его параметров. Перечень основных проверок технического состояния приведен в табл. 1.

Таблица 1

Проверяемые параметры	Технические требования
1. Определение основной погрешности (п.9.4)	Основная погрешность не должна превышать $\pm 1,5\%$ от диапазона измерений.
2. Проверка вариации (п.9.6)	Вариация не должна превышать $1,5\%$ .
3. Проверка влияния наклона (п.9.7)	Изменение показаний при отклонении милливольтметра на угол $10^\circ$ не должно превышать $\pm 1,5\%$ .
4. Проверка величин сопротивления внешней линии (п.8.3)	Сопротивление внешней линии должно быть равно $15 \pm 0,1$ Ом.
5. Проверка погрешности элемента КТ (п.9.5)	Погрешность устройства КТ не должна превышать $\pm 3^\circ\text{C}$ для Гр. ХК, ХА и $\pm 5^\circ\text{C}$ для Гр. ПП.

## 11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 8

Характер неисправности и внешнее проявление	Вероятная причина	Методы устранения	Признак			
			1	2	3	4
1. Указатель милливольтметра не зажигается от начальной отметки.	Обрыв или короткое замыкание: а) в термовoltметрическом термометре; б) соединительных (компенсационных) проводов; в) внутри милливольтметра.	Проверить позлементно всю линию, устранив обрыв или короткое замыкание, если они сва- ружи. В случае обрыва внутри индикатора или внутри термовoltметрического термометра заменить неисправный милливольтметр или термоэлектрический термометр.				
2. Указатель милливольтметра отключается влево от начальной отметки.	Перепутана полярность включения термовoltметрического термометра.	Поменять полярность.				
3. Неустойчивые показания милливольтметра.	Плохой контакт в соединительных проводах.	Проверить все контакты и места спая измерительной цепи.				

1	2	3	4
Неправильные показания.	а) Не подогнано внешнее сопротивление;	а) Подогнать внешнее сопротивление до величины, указанной на милливольтметре;	
	б) указатель не установлен корректором на начальную отметку (Гр. ХА, ХК, ПП-1) или температуру окружающего воздуха (ПР-30/6);	б) установить указатель корректором на начальную отметку;	
	в) обрыв в цепи индикатора (в милливольтметрах, имеющих элемент КТ);	в) устраниить обрыв;	
	г) вышел из строя элемент КТ.	г) заменить милливольтметр.	

## 12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1. Транспортирование милливольтметров в упаковке предприятия-изготовителя производится любым видом закрытого транспорта (в самолетах в герметизированных отсеках) на любые расстояния, в диапазоне температур, от минус 50 до плюс 60°C и относительной влажности воздуха до 95% при температуре 25°C при защите тары от прямого воздействия атмосферных осадков. Максимальное ускорение при транспортной тряске не должно превышать  $30\text{m}/\text{s}^2$ .

Запрещается транспортирование милливольтметров в смонтированном виде на пультах управления. Миливольтметры должны транспортироваться только в упакованном виде с соблюдением требований настоящего технического описания и инструкции по эксплуатации.

12.2. Миливольтметры должны храниться в закрытых помещениях на стеллажах при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности до 80%. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию.