

прил. 168.
ПО «МИКРОПРИБОР»

ПОТЕНЦИОМЕТР
ПОСТОЯННОГО ТОКА
ПП-63

ПАСПОРТ

2.736.010 ПС

1980

В связи с постоянным совершенствованием изделия, конструктивными изменениями, повышающими его надежность и улучшающими условия эксплуатации, возможны небольшие расхождения между конструкцией изделия в данном описании и выпускаемым изделием.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. 1. Потенциометр постоянного тока ПП-63 класса 0,05 (ГОСТ 9245-79) предназначен для:

- а) непосредственного измерения компенсационным методом э. д. с. и напряжений;
- б) поверки в цеховых условиях технических термомпар и вторичных теплотехнических приборов, работающих с термopарами (пирометрических, милливольтметров и автоматических потенциометров);
- в) получения плавно регулируемого напряжения постоянного тока.

1. 2. Прибор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2. 1. Пределы измерений потенциометра, мВ.

- 0—25;
- 0—50;
- 0—100.

2. 2. Наибольшая допускаемая основная погрешность показаний потенциометра в вольтах при температуре окружающего воздуха плюс 20±5°C не превышает значения, определяемого по формуле:

$$\pm (5 \cdot 10^{-4} U + 0,5 U_{\min}),$$

где U — данное показание потенциометра, В;
 $U_{\min}$ — цена деления шкалы реохорда, В;
на пределе « $\times 0,5$ » $U_{\min} = 2,5 \cdot 10^{-5}$;
на пределе « $\times 1$ » $U_{\min} = 5 \cdot 10^{-5}$;
на пределе « $\times 2$ » $U_{\min} = 10 \cdot 10^{-5}$.

Примечание. Встроенный в потенциометр нормальный элемент класса 0,02 имеет максимально допустимое изменение э.д.с. за один год не более 200 мкВ.

При точных измерениях рекомендуется э.д.с. нормального элемента перепроверять и устанавливать перемычку подгоночной части установочного сопротивления в положение, соответствующее действительному значению э.д.с. нормального элемента.

2. 3. Изменение показаний потенциометра, вызываемое изменением температуры окружающего воздуха в пределах от плюс 10 до плюс 35°C, не превышает на каждые 5°C изменения температуры половины значения допускаемой основной погрешности.

2. 4. Пределы изменения напряжения источников регулируемого напряжения при напряжении питания не менее 1,2 В и внешней нагрузке $R \geq 25 \text{ Ом}$ составляют не менее и В:

минус 1,25—0—плюс 25,

минус 2,5 —0—плюс 50,

минус 5 —0—плюс 100.

Наименьшая ступень регулирования напряжения не превышает 0,03% от предельного значения напряжения.

2. 5. Внутреннее сопротивление источника регулируемого напряжения находится в пределах 10—15 Ом.

2. 6. Резисторы, служащие для имитации линий, имеют следующие номиналы: 0,6; 1,6; 5; 15; 16,2; 25 Ом. Погрешность каждого резистора не превышает $\pm 0,1 \text{ Ом}$.

2. 7. Каждая батарея потенциометра и ИРН состоит из трех гальванических элементов, включенных параллельно, имеет э.д.с. 1,20—1,65 В и емкость не менее 9 Ач.

Напряжение наружной батареи потенциометра находится в пределах 1,20—1,65 В.

Для питания ИРН допускается применение наружной батареи напряжением не больше 8 В. В этом случае соответственно увеличиваются пределы изменения напряжения ИРН.

2. 8. Сопротивление изоляции между токоведущими цепями потенциометра и его корпусом в диапазоне рабочих температур и влажности воздуха не более 80% составляет не менее 500 МОм при напряжении порядка 100 В.

2. 9. Изоляция между изолированными токоведущими цепями потенциометра и его корпусом выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 250 В практически синусоидальной формы частотой 50 Гц.

2. 10. Встроенный в прибор гальванометр типа М2032/1 имеет:

а) постоянную по току не более 4,5·10⁻⁷ А/дел;

б) внутреннее сопротивление не более 19 Ом;

в) внешнее критическое сопротивление не более 250 Ом

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3. 1. В комплект поставки входят:

Таблица

Обозначение	Наименование	Кол.	Габаритные размеры в мм, не более	Масса в кг, не более	Заводской номер	Примечание
2.736.010Сп	Потенциометр постоянного тока ПП-63	1	190×250×350	7		В каскетах прибора
3.519.001Сп	Элемент нормальный Э-303	1	76×46×22	0,09		
	Элемент 373 ГОСТ 12333-66	6				
3.645.001Сп	Штепсель	2	1-41	0,03		
3.519.001ПС	Паспорт (нормального элемента)	1				
	Паспорт (гальванометра)	1				
2.736.010ПС	Паспорт	1				

Содержание драгметаллов: серебро — 0,71796 г.

В комплектующих изделиях содержится: платина — 0,028322 г.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4. 1. Принцип работы потенциометра, схема принципиальная электрическая которого приведена в приложении 1, заключается в следующем.

4. 1. 1. Измеряемое напряжение (э.д.с.) включается на встречу известному с достаточной степенью точности падению напряжения на части измерительных резисторов R26—R50 от прохождения по ним строго определенного рабочего тока 2 мА.

4. 1. 2. Уравновешивание (компенсация) проводится ступенчато переключателем В8 и плавно — реохордом R50.

4. 1. 3. Установка рабочего тока производится по э.д.с. нормального элемента НЗ, которая сравнивается с падением напряжения на установочном резисторе R17 и части резисторов R18—R21, причем положение перемычки на этих резисторах должно соответствовать величине э.д.с. нормального элемента. Компенсация проводится регулировкой рабочего тока при помощи резисторов R15 (грубо) и R16 (точно) «РАБОЧИЙ ТОК». Индикатором компенсации служит гальванометр ИП, который включается в цепь нормального элемента при установке рабочего тока (положение «K») и в цепь измерения э.д.с. или напряжения при измерении (положение «I») переключателем В4.

4. 1. 4. На пределе измерения 50 (25) мВ, что соответствует положению штепселя переключателя пределов измерения потенциометра В6 против множителя $\times 1 (\times 0,5)$, измерительные резисторы R26—R50 шунтируются резисторами R24, R25. Для сохранения при этом неизменной величины рабочего тока в цепь последнего включаются добавочные резисторы R22, R23 и R51* R52* — подгоночные резисторы.

4. 1. 5. Питание на потенциометр подается от батарей В1—В3 через контакты 2, 4 переключателя В5 («ПИТАНИЕ ВКЛ.»). Для перехода на питание от наружной батареи служит переключатель В7.

4. 1. 6. Переключатель В9 «+», «—» служит для измерения полярности компенсационного напряжения потенциометра.

4. 2. Источник регулируемого напряжения служит для получения плавно регулируемых напряжений в пределах минус 5—0—плюс 100 мВ; минус 2,5—0—плюс 50 мВ; минус 1,25—0—плюс 25 мВ, необходимых для проверки пирометрических милливольтметров, и собран по схеме перевернутого делителя напряжения на резисторах R10—R14.

Грубая регулировка производится резистором R10, плавно — R11. Для уменьшения выходного сопротивления, а также для уменьшения влияния нагрузки на предел регулировки напряжения выход схемы зашунтирован резистором R9.

Питание источника регулируемого напряжения осуществляется от батарей В4—В6 через контакты 1—3 переключателя В5 («ПИТАНИЕ ВКЛ.»).

4. 3. Переключатель В1, имеющий шесть рабочих положений: 0,6; 1,6; 5; 15; 16,2; 25 Ом, служит для подключения соответствующего сопротивления, имитирующего сопротивление линии при проверке пирометрических милливольтметров.

При проверках автоматических потенциометров переключатель линии должен находиться в положении «0».

4. 4. Выбор схемы производится трехплатным переключателем В2 «РОД РАБОТЫ», имеющим семь рабочих положений:

100 mV	} ПОВЕРКА
50 mV	
25 mV	
(милливольтметров и потенциометров)	

ПОТЕНЦИОМЕТР

100 mV	} ИРН
50 mV	
25 mV	
(источник регулируемого напряжения)	

Восмью положение переключателя «РОД РАБОТЫ», обозначенное точкой «•», используется для проверки соответствия резисторов, служащих для имитации линий при проверках пирометрических милливольтметров. Измерение соответствия резисторов проводится на зажимах «+Х» и «+ВН».

4. 5. Проверка пирометрических милливольтметров и автоматических потенциометров проводится в соответствующем положении переключателя «РОД РАБОТЫ». При этом питание от батарей В4—В6 подается на схему источника регулируемого напряжения, а выход ИРН — через соответствующее сопротивление переключателя В1 на зажимы «Х». На эти же зажимы «Х» подключается выход потенциометра. При компенсации отрицательных значений ИРН переключатель полярности потенциометра необходимо установить в положение «—».

4. 6. Измерение э.д.с. и напряжений проводится при установке переключателя «РОД РАБОТЫ» в положение «ПОТЕНЦИОМЕТР». При этом на зажимы «Х» подается только компенсационное напряжение потенциометра.

4. 7. Для получения регулируемого напряжения переключатель «РОД РАБОТЫ» поставить в одно из положений «ИРН». При этом на зажимы подается только выход ИРН.

4. 8. На панели прибора смонтированы:

- а) гальванометр магнитоэлектрической системы с подвижной частью, укрепленной на растяжках;
- б) измерительное сопротивление — потенциометрической схемы прибора, выполненное в виде ступенчатого переключателя на 24 положения и реохорда, рукоятки которых выведены на лицевую сторону панели;

в) регулировочное сопротивление, выполненное в виде двоянного ползуночкового реостата, имеющего две рукоятки: для грубой регулировки рабочего тока меньшая рукоятка и плавной — большая рукоятка;

г) источник регулируемого напряжения, выполненный в виде двоянного ползуночкового реостата, имеющего две рукоятки: для грубой регулировки напряжения меньшая рукоятка и плавной — большая рукоятка;

д) штепсельный переключатель пределов потенциометра, имеющий 3 положения:

«X0,5» — предел 0—25 мВ;

«X1» — предел 0—50 мВ;

«X2» — предел 0—100 мВ.

е) переключатель схемы потенциометра В4 на два положения:

«К» — установка рабочего тока потенциометра;

«И» — измерение э.д.с. или напряжения;

ж) две кнопки «ГРУБО» и «ТОЧНО» для включения гальванометра (для фиксации кнопок в нажатом состоянии необходимо их головки повернуть влево или вправо);

Примечание. При нажатых кнопках гальванометр зааретирован.

з) переключатель «РОД РАБОТЫ» на семь рабочих положений;

и) переключатель, имитирующий линию при поверках пирометрических милливольтметров, имеющий 6 рабочих положений;

к) переключатель В10 батареи источника регулируемого напряжения, имеющий 2 фиксированных положения, позволяющий осуществлять питание схемы от внутреннего «В» или наружного «Н» источника;

л) переключатель В7 батареи потенциометра, имеющий два фиксированных положения, позволяющий осуществлять питание потенциометрической схемы от внутреннего «В» и наружного «Н» источника.

м) переключатель нормального элемента В3, имеющий два фиксированных положения и позволяющий подключать к схеме потенциометра внутренний «В» и наружный «Н» нормальные элементы;

н) выключатель питания В5 «ПИТАНИЕ ВКЛ.»;

о) переключатель полярности потенциометра В9 «+», «—»;

п) зажимы «Х» для подключения измеряемых э.д.с. или напряжения и для снятия напряжения от источника регулируемого напряжения;

р) зажимы «БИ» для подключения наружной батареи источника регулируемого напряжения;

с) зажимы «БП» для подключения наружной батареи потенциометра;

т) зажимы «НЭ» для подключения наружного нормального элемента.

4. 9. Панель с узлами помещена в корпус, который имеет ручку для переноски и 8 резиновых ножек, закрывается крышкой. Панель крепится к корпусу винтами, два из которых опечатываются.

4. 10. На дне корпуса потенциометра закреплены:

а) кассета с нормальным элементом класса 0,02, установочным сопротивлением и переключателем подгоночной части установочного сопротивления. Кассета крепится на шарнирах таким образом, что нормальный элемент устанавливается вертикально как в рабочем положении, так и при переноске потенциометра. Подгоночная часть установочного сопротивления состоит из резисторов сопротивлением по 0,05 Ом, переключателя с токовыми делителями («88», «89», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «96»), соответствующими различным значениям э.д.с. нормального элемента, и центрального токового делителя с переключкой, которая устанавливается вторым концом на один из токовых выводов, в зависимости от значения э.д.с. нормального элемента.

Пример. Значение э.д.с. нормального элемента равно 1,0192 В. В этом случае переключка должна быть установлена между центральным токовым выводом и токовым выводом «92» (см. рис. 1);

б) две кассеты с внутренним источником питания (6 гальванических элементов рис. 1).

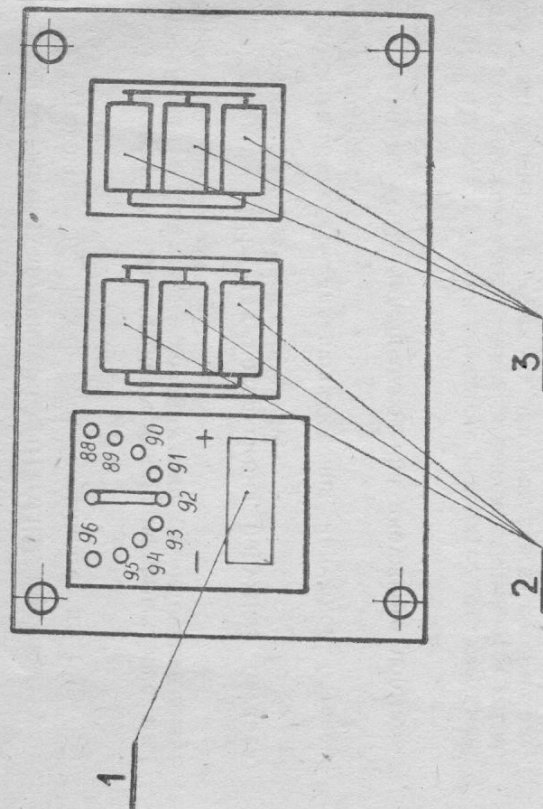


Рис. 1. Расположение кассет в корпусе.

- 1 — нормальный элемент;
2 — батарея ИРН;
3 — батарея потенциометра.

5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

5. 1. Перед началом работы органы управления и регулировки должны находиться в следующих положениях:

- а) переключатель питания прибора «ПИТАНИЕ» — в отключенном положении;
- б) переключатель питания В7 и В10, переключатель нормального элемента В3 — в положениях «В» — при использовании внутренних и в положениях «Н» — при использовании наружных источников питания и нормального элемента;
- в) переключатель В9 полярности потенциометра «+»;
- г) кнопки «ГРУБО» и «ТОЧНО» — в отжатых (расфиксированных) положениях.

5. 2. Остальные органы управления и регулировок могут находиться в любых положениях.

5. 3. При использовании наружных источников питания и нормального элемента подключить их соответственно к зажимам «БП», «БИ», «НЭ», а их переключатели поставить в положение «Н».

5. 4. Перед началом работы установить корректором стрелку гальванометра на «0». Прибор установить в горизонтальное положение.

5. 5. Включение и выключение питания прибора производится переключателем «ПИТАНИЕ».

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6. 1. Измерение э.д.с. и напряжения проводить в следующем порядке:

6. 1. 1. Подключить объект измерения, соблюдая полярность, к зажимам «Х».

6. 1. 2. Установить переключатель «РОД РАБОТЫ» в положение «ПОТЕНЦИОМЕТР».

6. 1. 3. Установить переключатель «ПИТАНИЕ» в положение «ВКЛ.».

6. 1. 4. Установить переключатель пределов в одно из соответствующих положений:

«X0,5» при измерении э.д.с. до 25 мВ,

«X1» при измерении э.д.с. до 50 мВ,

«X2» при измерении э.д.с. до 100 мВ.

6. 1. 5. Провести установку (контроль) рабочего тока потенциометра, для чего:

- а) установить переключатель В4 в положение «К»;
- б) установить стрелку гальванометра на «0» вращением рукоятки «ГРУБО» и «ТОЧНО» реостата «РАБОЧИЙ ТОК», вначале при нажатой кнопке «ГРУБО», а затем — «ТОЧНО».

6. 1. 6. Провести измерения, для чего:

- а) установить переключатель В4 в положение «И»;
- б) установить стрелку гальванометра на «0» вращением рукоятки секционированного переключателя и реохорда, вначале при нажатой кнопке «ГРУБО», а затем — «ТОЧНО»;
- в) значение измеренного напряжения в милливольтах будет равно сумме показаний шкал секционированного переключателя и реохорда, умноженной на значение множителя, установленного на переключателе пределов потенциометра при помощи штепселя.

6. 2. Проверку пирометрических милливольтметров и автоматических потенциометров проводить в следующем порядке:

6. 2. 1. Поверяемый прибор подсоединить к зажимам «Х».
6. 2. 2. Установить переключатель «РОД РАБОТЫ» в положение «ПОВЕРКА», соответствующее пределу измерения (25, 50 или 100 мВ).

6. 2. 3. Переключатель линии установить при поверке пирометрических милливольтметров в одно из положений, соответствующее сопротивлению линии, указанному на поверяемом приборе (0,6; 1,6; 5; 15; 16,2 или 25 Ом), а при поверке автоматических потенциометров в положение «0».

6. 2. 4. Плавно подвести стрелку прибора к поверяемой отметке шкалы вращением рукоятки реостата «НАПРЯЖЕНИЕ».

6. 2. 5. Измерить напряжение на поверяемом приборе (п. 6. 1. 6) и определить погрешность поверяемого прибора.

Примечание. Поверку автоматических потенциометров без использования источника регулируемого напряжения проводить в следующем порядке:

а) поверяемый прибор подключить к зажимам «Х»;
б) установить переключатель «РОД РАБОТЫ» в положение «ПОТЕНЦИОМЕТР», а переключатель пределов — в положение, соответствующее пределу измерения;

в) подготовить прибор к измерению напряжения;
г) при нажатой кнопке «ГРУБО» вращением рукоятки секционированного переключателя и реохорда плавно подвести стрелку поверяемого прибора к поверяемой отметке шкалы. Затем произвести окончательное уравновешивание при нажатой кнопке «ТОЧНО»;

д) по шкалам секционированного переключателя и реохорда с учетом множителя переключателя пределов отсчитать показание потенциометра и определить погрешность поверяемого прибора.

6. 3. Для получения плавно регулируемого напряжения на зажимах «Х» необходимо:

а) установить переключатель «РОД РАБОТЫ» в положение «ИРН», соответствующее пределу (25, 50 или 100 мВ);

б) вращением рукоятки реостата «НАПРЯЖЕНИЕ» установить необходимую величину напряжения.

7. УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

7. 1. Поверка потенциометра проводится при температуре окружающего воздуха плюс $20 \pm 5^\circ\text{C}$ и относительной влажности не более 80%.

7. 2. Погрешность потенциометра определяется согласно ГОСТ 15143-69 «Потенциометры (компенсаторы) постоянно-

го тока измерительные. Методы и средства поверки». Переключатель «РОД РАБОТЫ» установить в положение «ПОТЕНЦИОМЕТР», а напряжение снимать с зажимов «Х».

Примечание. Установить перемычку подгоночной части установочного сопротивления в положение, соответствующее действительному значению ЭДС нормального элемента.

7. 3. Для поверки значения сопротивления резисторов, имитирующих сопротивление линии, установить переключатель «РОД РАБОТЫ» в положение, обозначенное точкой «•», переключатель линии установить в соответствующее положение, при этом предварительно притереть его контакты путем нескольких оборотов рукоятки. Измерение проводить на зажимах «—Х», «+Х», «БИ», используя в качестве первого токового (Т1) зажим «—Х» и первого потенциального (П1) зажим «+БИ», в качестве второго токового (Т2) и потенциального (П2) — зажим «+Х». Измерение проводить потенциометром, т. к. при измерении мостом необходимо учитывать сопротивление токового «+БИ» и потенциального «—Х» выводов.

7. 4. Измерение сопротивления изоляции прибора проводить мегомметром с рабочим напряжением не более 100 В между соединенными проводником всеми зажимами прибора и корпусом.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8. 1. Следует вести постоянное наблюдение за состоянием прибора, удаляя с его поверхностей пыль и грязь.

8. 2. При смене источников питания и нормального элемента необходимо соблюдать их полярность.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9. 1. Потенциометр постоянного тока ПП-63 заводской номер 11604 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска, 3 марта 1980 г.

М. П. Представитель
ОТК

Государственный
поверитель



10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10. 1. Изготовитель гарантирует соответствие потенциометра ПП-63 требованиям технических условий при соблюдении потребителем:

- а) сохранности клейм и паспорта;
- б) отсутствия механических повреждений;
- в) соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

10. 2. Гарантийный срок эксплуатации прибора — 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

10. 3. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок на гальванические элементы не распространяется.

11. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

11. 1. Потенциометр следует хранить в крытом помещении при температуре от плюс 1 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. В окружающей среде не должно быть вредных примесей, вызывающих коррозию.

11. 2. Потенциометр в упаковке для перевозки (деревяном ящике или контейнере) должен транспортироваться при температуре от минус 30 до плюс 50°C.


Транспортирование прибора, упакованного в деревянный ящик, должно проводиться в крытом транспорте. Транспортирование прибора разрешается любым видом крытого наземного или морского транспорта, при этом не допускаются грубая тряска, толчки, резкие изменения температуры.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Приложение 2

Поз. обознач.	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
R1	Резистор МЛТ-0,25-270 Ом±10%	270 Ом	1	
R2	Резистор МЛТ-0,25-3,9 кОм±10%	3,9 кОм	1	
R3	Резистор	0,6 Ом	1	
R4	Резистор	1,6 Ом	1	
R5	Резистор	5 Ом	1	
R6	Резистор	15 Ом	1	
R7	Резистор	16,2 Ом	1	
R8	Резистор	25 Ом	1	
R9	Резистор ВС-0,25а-27 Ом±10%	27 Ом	1	
R10	Резистор	19—24 Ом	1	
R11	Резистор	9—12 Ом	1	
R12	Резистор ВС-1а-82 Ом±10%	82 Ом	1	
R13	Резистор МЛТ-1-160 Ом±10%	160 Ом	1	
R14	Резистор МЛТ-1-330 Ом±10%	330 Ом	1	
R15	Резистор	300±30 Ом	1	
R16	Резистор	9—12 Ом	1	
R17	Резистор	509,4 Ом	1	
R18—R21	Резистор	0,1 Ом	4	
R22	Резистор	25,2 Ом	1	
R23	Резистор	37,8 Ом	1	
R24	Резистор	16,8 Ом	1	

Схема электрическая принципиальная

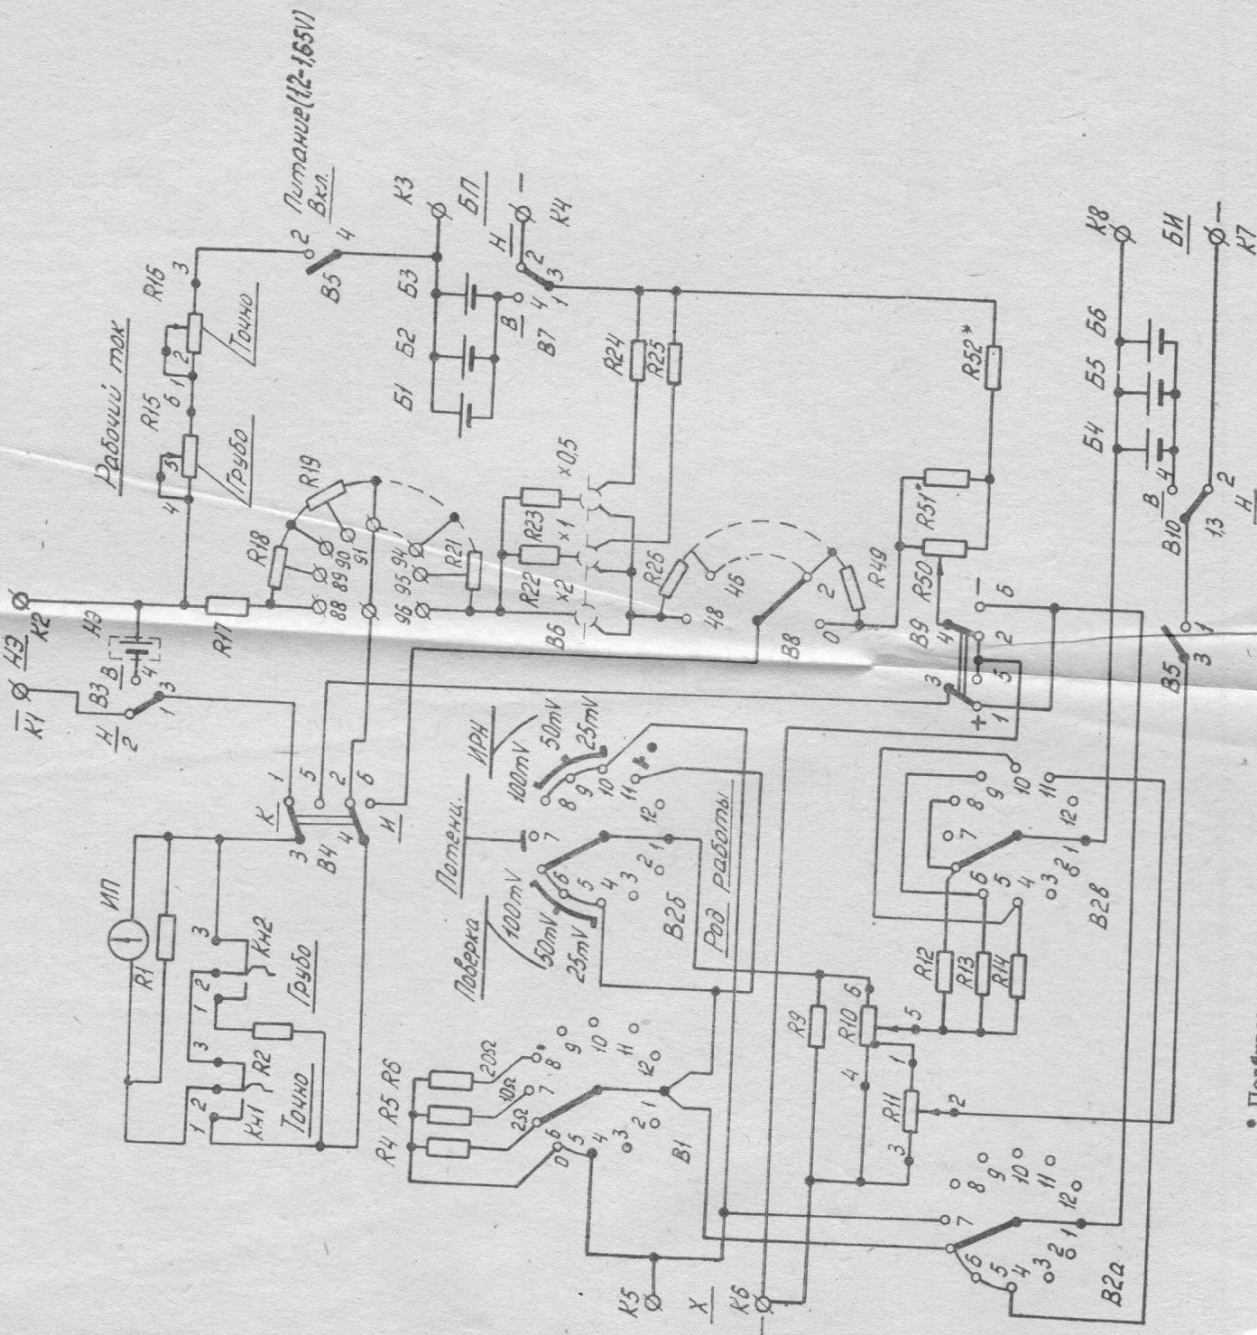

• Подбирается при регулировании.